

TECHNICAL NOTE N. 00292/LB – 12/03/2020

SUBJECT: ERREUR 20 POUR LAVE-LINGE ET LAVANTE SECHANTE AVEC LE PRESSOSTAT APS


A) DESCRIPTION DE LA PANNE:

Plusieurs cas d'ERREUR 20 ont été détectés sur le terrain pour des machines utilisant le code du pressostat analogique (APS). 41042893


B) SOLUTION DU PROBLÈME :

Avant de procéder au remplacement des composants (APS), vérifiez comme suit :

- Déconnectez et reconnectez le tuyau du pressostat.
- Vérifiez que le tuyau est correctement connecté (vérifiez qu'il n'y a pas de bulles d'air à l'intérieur).
- Vérifier que la machine vidange correctement l'eau (la pompe de vidange fonctionne et la paroi du système de rinçage n'est pas obstruée).

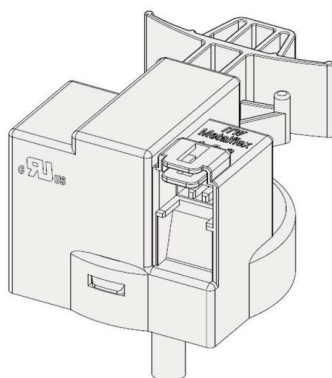

Types of
APS

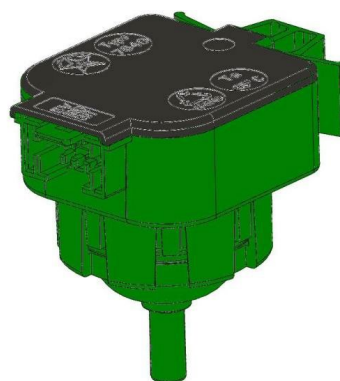

TW Metalflex

elbi BTRON

Thank you for your attention.

Haier Europe Service Quality